

雷逸鸣

1. 在 H 较小的范围内， B 会随着 H 的增大而增大，但随着 H 增大到一定

程度， M 几乎不再变化。此时由于 $B = \mu_0(M+H)$ 而随 H 增大， B 增量极小，两种状态的分界点被称为铁磁材料被磁化到饱和状态。由饱和状态开始再将磁场减小， B 会随之减小，当 H 减小并反向增大至反向饱和再从反向饱和减小到 0 再到正向饱和，此时， B 随 H 的变化关系形成一个闭合曲线称为饱和磁滞回线。

饱和磁感应强度：是指铁磁体达到饱和磁化状态时的磁感应强度 B_s 或 H_s 。

剩余磁感应强度：是在铁磁体达到饱和磁化后，将磁场强度 H 逐渐减少至 0 时， B 随 H 以一个更为缓慢的曲线减少。这一曲线与纵轴 B 的截距大小即为剩余磁感应强度。

矫顽力：在经饱和磁化状态，将磁场 H 减小的过程中，只有当磁场加上一个反向磁场时， B 才变为 0。此时的 H 称为矫顽力。

2. 起始磁化曲线：对于一个处于磁中性状态 ($H=0$ 且 $B=0$) 的铁磁材料加上由小变大的磁场 H 进行磁化时，磁感应强度 B 随 H 的变化曲线称为起始磁化曲线。

动态磁化曲线：在同一频率下，交变磁场幅度不同时，动态磁滞回线也会不同。将磁场幅值从 0 增到 H_s ，而这些动态磁滞回线的顶点 (H_m, B_m) 连线称为动态磁化曲线。

退磁方法：交流退磁即对材料加交变磁化场，选用大中高周励磁电流使它饱和磁化，再在不断改变的磁场方向过程中逐渐减小励磁电流幅值至 0 使它退磁。

由于材料加上磁场后产生的 B 与磁化历史有关，所以首先对材料饱和磁化处理的操作可以消除材料磁化历史的影响。接下来进行缓慢减小励磁电流幅值至 0 的操作保证了磁体的磁化曲线是无痕的，因此，这种方法有效。

3月16日
10.16

3. 振幅磁导率：初态磁化曲线上任一点， μ_m 和对应 H_m 的比值。

即 $\mu_m = \frac{B_m}{\mu_0 H_m}$ 称为振幅磁导率。


起始磁导率：当交流磁化场幅度很小时，铁磁材料的磁化过程是可逆的。

磁滞回线退化成一条斜直线，对于没有直流偏置磁场的情况，这个过程对应于

起始磁化曲线起始的可逆阶段，可以定义起始磁导率为 $\mu_i = \frac{B}{H \rightarrow 0} \frac{1}{\mu_0}$ ，它表征

了起始磁化阶段的磁化性能。测量时可以先对样品进行退磁处理，然后在样品上加上较小的磁场强度 H ，记录此时的 B ，然后将 H 减小至 0。若此时 B 也减小至 0，那么这组 (H, B) 是一个有效数据。记录多组有效数据进行线性拟合即可计算出 μ_i 大小。

4. 电路图：

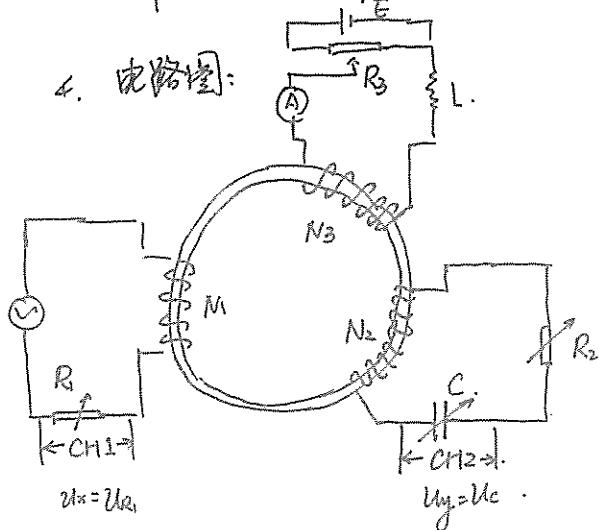

磁场强度与 U_R 成正比。

$$H = \frac{N_1}{l R_1} U_R,$$

l 为磁路的平均磁路长度。

磁感应强度正比于 U_C 。

$$B = \frac{R_2 C}{N_2 S} U_C.$$

S 等于单匝线圈横截面积。

要求 RC 耦合电路的时间常量 $R_C < T$

这样电容 C 上的电压远小于高电压 U_R ，电容值对电路的影响较小，不会对磁路中的总输出小磁产生较大影响。

用感应线圈测量磁量可以直接、准确地得到样品材料中的磁场大小，但测量本身也会对磁路的磁场产生干扰，使 H 并不完全取决于信号发生器由零输入磁场。

5. (1) 中通过改变电阻 R_1 的大小，并测量 R_1 上的电压峰值 U_{xm} 的大小计算得到。

1 告回路中的电流幅值，并通过对阻值 R_1 的调整达到控制该可观测量的目的。

(2) 中控制磁场强度的方法同样是利用 $H = \frac{N_1}{l R_1} U_R$ ，通过控制 R_1 的大小改变回路中电流幅值，进而控制该磁场强度的幅值。